



Tape sticking/Band bleibt stecken**Transport 1.864.030.00-V**

Problem In some cases the tape cannot be released by the Eject key.

Es kommt vor, dass das Band im Laufwerk drin stecken bleibt.

Check Refer to the following pictures. To have access it's need to remove whole transport, first!

Vergleiche folgende Bilder miteinander. Um die abgebildeten Zahnräder einsehen zu können, muss das Laufwerk vorher ausgebaut werden!

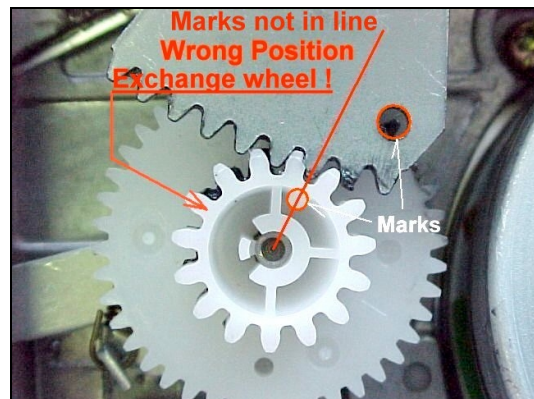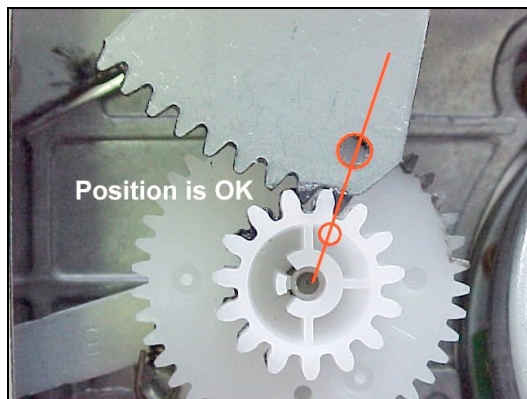

- Teeth of wheel are not hurt and wheel is well positioned.
- Zahnrad und Position der Zähne sind OK

- Wheel's destroyed. It has to be exchanged and need to be positioned as shown left!
- Zahnrad muss ersetzt und neu justiert werden wie Bild links zeigt!

Part / Ersatzteil:

Type	Studer order no.
Loading Gear (wheel) / Zahnrad	10.864.030.07