

STUDER

PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT

Service Information

Nachrüsten: Betriebsstundenzähler
Supplementary elapsed time counter
B 67 MK I / MK II
Service-Information SI 34/78 D/E

Nachrüsten: Betriebsstundenzähler
Supplementary elapsed time counter
B 67 MK I / MK II
Service-Information SI 34/78 D/E

Benötigtes Material für B67 MK I (Serie Nr. < 5800):
Needed material for B67 MK I (Serial No. < 5800):

Nachrüstsatz 1.167.569.00 bestehend aus:
Supplementary kit 1.167.569.00 consisting of:

2 Stk. Zylinder Schraube M 3 x 6	21.53.0354
2 Pcs. Cheese-head screws M 3 x 6	
2 Stk. Sich. Scheibe	24.16.1030
2 Pcs. Lock-washer	
2 Stk. Stecker flach	54.02.0326
2 Pcs. Cable-eye	
1 Stk. Betriebsstundenzähler 23V	73.01.0113
1 Pce. Elapsed time counter 23V	
1 Stk. Bodenblech mit Aussparung für Zähler	1.167.569.01
1 Pce. Bottom with cutout for counter	
1 Stk. Kabelbund	1.167.569.93
1 Pce. Wire harness	
1 Stk. Betriebszählerträger	1.167.836.01
1 Pce. Elapsed time counter support	

Benötigtes Material für B67 Mk II / Serie Nr. > 5800:
Needed material for B67 Mk II / Serial No. > 5800:

Nachrüstsatz 1.167.570.00 bestehend aus:
Supplementary kit 1.167.570.00 consisting of:


2 Stk. Zylinderschraube M3 x 6	21.53.0354
2 Pcs. Cheese-head screw M3 x 6	
2 Stk. Sich. Scheibe	24.16.1030
2 Pcs. Lock-washer	
2 Stk. Stecker flach	54.02.0326
2 Pcs. Cable eye	
1 Stk. Betriebsstundenzähler 23V	73.01.0113
1 Pce. Elapsed time counter 23V	
1 Stk. Kabelbund	1.167.569.93
1 Pce. Wire harness	
1 Stk. Bodenblech mit Aussparung für Zähler	1.167.570.01
1 Pce. Bottom with cutout for counter	
1 Stk. Betriebszählerträger	1.167.836.01
1 Pce. Elapsed time counter support	

Montage

Den Betriebszählerträger rechts neben dem Spannungswählergehäuse montieren. (2 vorbereitete Löcher)
Zähler von vorne in den Träger einschieben und mit Bügel festklemmen.

Installation

Mount the support on the right hand side of the voltage selector housing. (2 prepared holes)
Put the time counter into the support and tighten it with the holder.

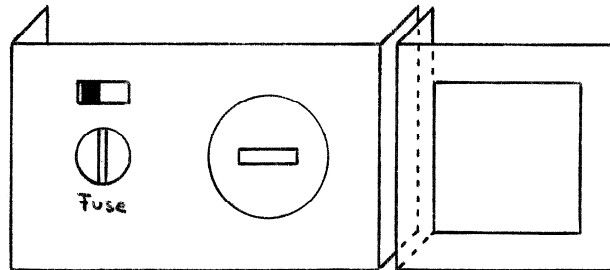

Anschlussmöglichkeiten

1. Messung der Betriebsstunden

Anschlusskabel des Betriebsstundenzählers am Power Supply 1.167.746 Testpunkt + 0.0V und +24.0V anschließen.

Achtung: Auf Polarität achten.

2. Messung der Tonkopfstunden

Anschlusskabel des Betriebsstundenzählers an den Steckern des Andruckmagneten anlöten

Violette Litze = +

Weisse Litze = -

Achtung: Auf Polarität achten

Possibilities of connecting

1. Timing of the power-on time.

Connect the connection cable of the time counter to the Power Supply 1.167.746 testpoint + 0.0V and 24.0V

Caution: Take care of polarity

2. Timing of headwear

Solder the connection cable of the time counter onto the connector of the pressure solenoid.

violet cable = +

white cable = -

Caution: Take care of polarity

Revision 18.8.82 /KE